

Avellaneda, 31 de enero de 2017.


CIRCULAR TÉCNICA GENERAL N° 100

Ubicación del relé, en el tractor.

Sr. Instalador: se detectaron varios casos de relé, que dejaron de funcionar o lo hacían erráticamente, debido a que fueron instalados fuera de la cabina del tractor y se dañaron por efecto de la acción del agua /humedad.

Recordamos que el relé provisto, NO es apto para intemperie.

Es de suma importancia, instalar el relé, dentro de la cabina; protegido del agua y con las conexiones hacia abajo.

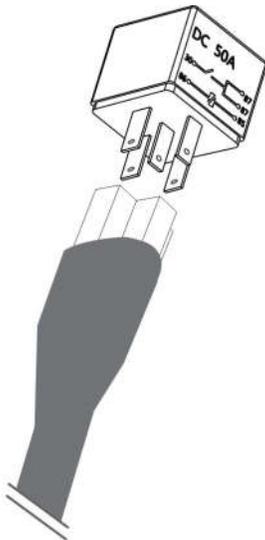

Importante: si Ud. recuerda haber instalado un relé fuera de la cabina, coordine y corrija a la brevedad.

Rogando se tome debida nota y se implemente lo expresado en la presente, hacemos propicia la oportunidad, para saludarlo cordialmente.

Atentamente.



Cesar Reniero

Dpto. Técnico



Marcelo Pividori

Socio Gerente